

# Diagnosticas ziņojums par

## 2019 SKODA KODIAQ Style Business



### Automašīnas dati

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Krāsa: Pelēka                  | CO <sub>2</sub> NEDC emisija: 143 g/km      |
| Degvielas tips: Benzīns        | CO <sub>2</sub> WLTP emisija: 177 g/km      |
| Virsbūves tips: Apvidus auto   | Pilna transportlīdzekļa masa (GVW): 2291 kg |
| Durvju skaits: 5               | Dzinēja tilpums: 1.50 l                     |
| Vietu skaits: 7                | Cilindri: 4                                 |
| Nobraukums: 200 380 km         | Jauda: 110 kw                               |
| VIN kods: TMBJB9NS0K8015003    | Degvielas patēriņš: 6.30 l/100km            |
| Pārnesumkārbā: Automātiskā     | Riepu izmērs: 235/50 - 19"                  |
| Piedziņas tips: Priekšpiedziņa | Longo iekšējais ID: N908548                 |
| Longo Certified                |                                             |

### Automašīnas fotoattēli



### Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

# Diagnosticas ziņojums par

## 2019 SKODA KODIAQ Style Business



### Diagnosticas informācija

Nobraukums ziņojuma pabeigšanas datumā: 200 380 km

Pārbaudīts ar Longo Shared Service sertificētu diagnostiku: Mindaugas Š., Eimantas A.


Šis transportlīdzeklis ir pārbaudīts saskaņā ar Longo 150 punktu pārbaudes kontrolesarakstu, kas aptver virsbūvi, salonu un mehānisko stāvvokli. Pamatojoties uz veikto pārbaudi un novērtēšanas brīdī pieejamo informāciju, netika konstatētas pazīmes par iesaisti nopietnos ceļu satiksmes negadījumos. Informācija par apkopes vēsturi un obligātajām tehniskajām apskatēm balstās uz pieejamo dokumentāciju un ierakstiem no eksportētājvalsts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas dabiskā nolietojuma pazīmes tiek uzskatītas par pieņemamām un var netikt novērstas.

### Diagnosticā konstatēto defektu kopsavilkums



Longo veiktās visaptverošās diagnostikas laikā, 4 defekti bija konstatēti transportlīdzeklī.

| Salons                      | Virsbūve                    | Mehāniskā daļa              |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ✔ Defekti netika konstatēti | ✔ 1 identificētas problēmas | ✔ 3 identificētas problēmas |

### Diagnosticas process

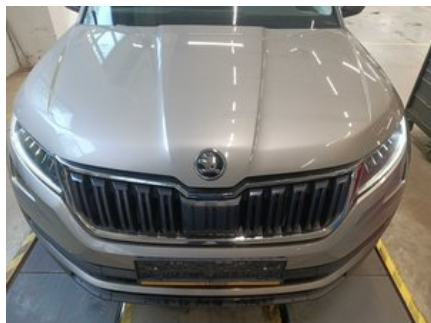

### OBD II diagnostika

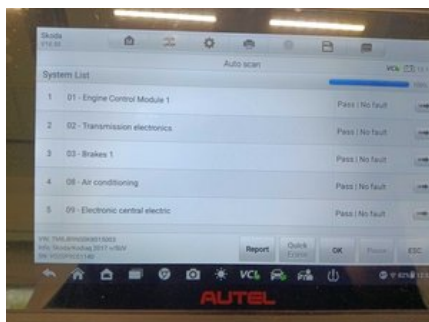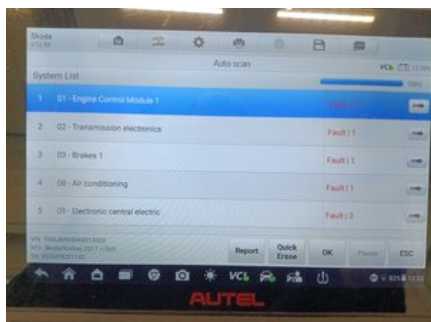

### Virsbūve

- ✔ 1. Cits: Papildu Pulēšanas Darbi

## Mehāniskā daļa

---

- ✓ **1. CITS:** Aizmugurējie Bremžu Diski ar Uzliktnēm





- ✓ **2. CITS:**

- ✓ **3. CITS:** Balstiekārtas Apakšējā Svira



## ✓ 1. Diagnostikas Foto

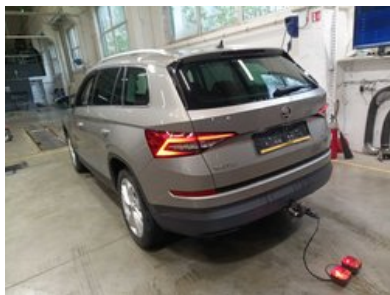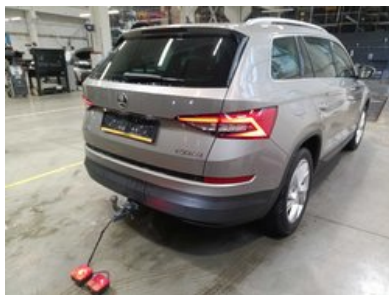

## ✓ 2. Bremžu Testa Līnijas Rezultāti



## ✓ 3. Gaisa Kondicionēšanas Mērījums



✓ 4. Pievienot Priekšējā Salona Foto



# Sagatavošanas un remonta ziņojums par **2019 SKODA KODIAQ Style Business**



## Longo sagatavošanas centrā veikto darbu kopsavilkums

Sagatavošanas procesā tika veikti šādi darbi

### Mehāniskie remontdarbi

- ✓ 1. Motoreļļa un Filtrs
- ✓ 2. Balstiekārtas Apakšējā Svira

### Tīrīšana un pulēšana

- ✓ 1. Virsbūves mazgāšana
- ✓ 2. Pilnīga salona dziļā tīrīšana, izmantojot tikai hipoalerģiskus līdzekļus
- ✓ 3. Virsbūves pulēšana pēc tīrīšanas

### Sagatavošanā izmantotās rezerves daļas un materiāli

- 1. Eļļas Filtrs (OP616/3)
- 2. Sviras Bukse (1006100036)
- 3. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
- 4. Eļļas Izlaides Korķis (32912281)

#### Atruna

Šis pārskats ir ģenerēts automātiski, izmantojot mūsu sistēmās pieejamo informāciju, un tas var nebūt pilnībā visaptverošs vai pilnīgs. Tā sagatavošanā tika izmantota automatizēta tulkošanas tehnoloģija, tāpēc var rasties nelielas neprecizitātes. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda pārskata daļa ir neskaidra, lūdzu, sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Viņi ar prieku jums palīdzēs.

Papildu informācija par

## 2019 SKODA KODIAQ Style Business




Papildu fotoattēli










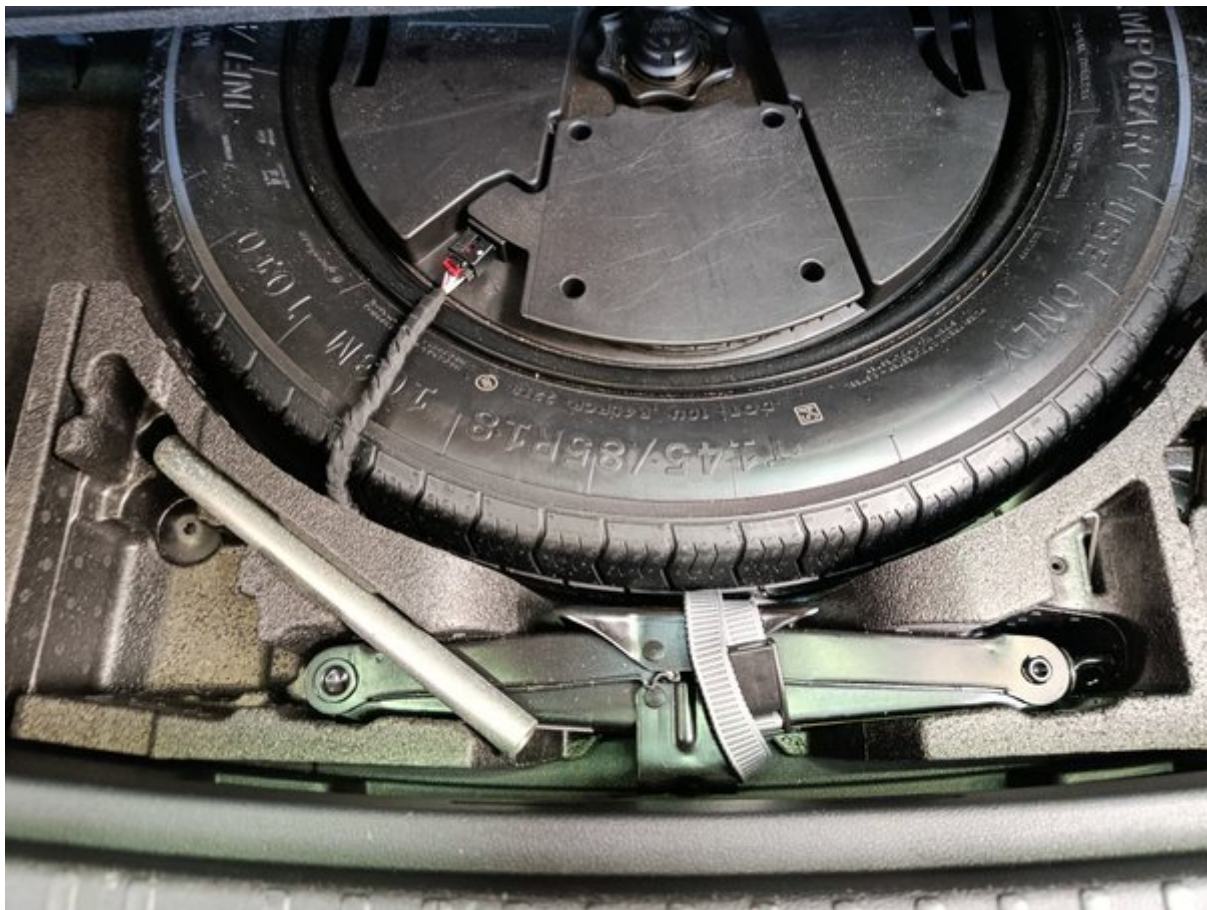



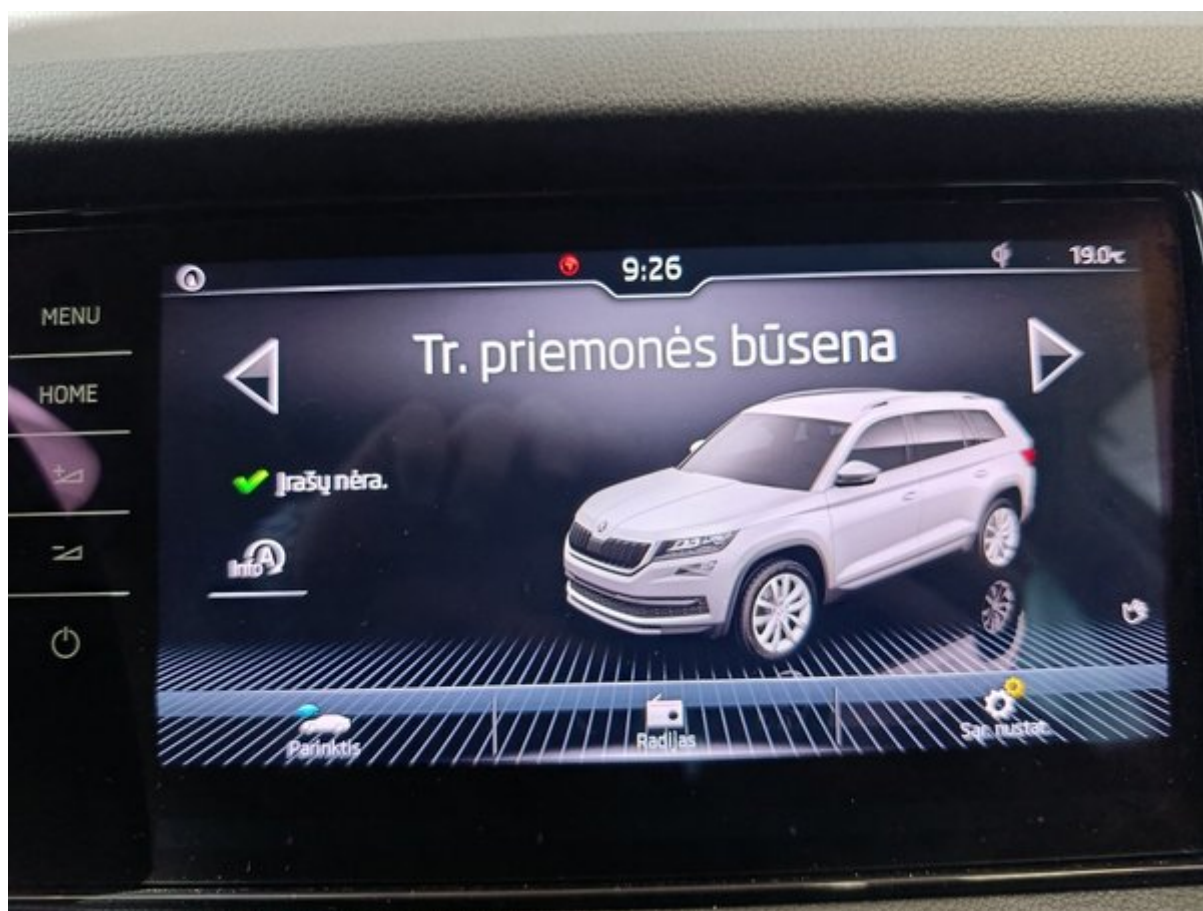



Weggever: *[Handwritten signature]* Aankomster: *[Handwritten signature]*

Model: *[Handwritten: Kodiaq]* Versie: *[Handwritten: Style Business]*

| Werkzaamheden        | Ja                                  | Nee                      |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Remschakelaar (2000) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remschakelaar (2000) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remschakelaar (2000) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|               |                                             |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kraaktest     | <input type="checkbox"/> Vervast            | <input checked="" type="checkbox"/> Gecontroleerd |
| Remschakelaar | <input type="checkbox"/> Vervast            | <input checked="" type="checkbox"/> Gecontroleerd |
| Motorolie     | <input checked="" type="checkbox"/> Vervast | <input type="checkbox"/> Gecontroleerd            |
| Longlife      | <input checked="" type="checkbox"/> Ja      | <input type="checkbox"/> Nee                      |
| Aircoservice  | <input type="checkbox"/> Ja                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nee           |

Overige werkzaamheden  
*Grote beurt alle filters wasser U+A Trekhakel wasser*

Volgende onderhoud  
 Bij kilometerstand *133.044* of voor (datum) *1-2024*  
 Volgende APK (datum) *18-8-2022*  
 Opmerking *Volgende = LB*

Stempel autobedrijf:  
**GARAGE ROUVEEN**  
 0522 46 46 33 GARAGEROUVEEN.NL  
 Oude Rijksweg 344, 7954 DT ROUVEEN  
 BEDRIJFSAUTO'S

Registreer onderhoud

Van 2-4-2024 tot kilometerstand 141439 ☐ Snelbeurt ☒ Normale beurt

Werkzaamheden

|                              |                                                                                |               |                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olie/water vervangen         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | Koelvloeistof | <input type="checkbox"/> Vervast <input checked="" type="checkbox"/> Gecontroleerd                               |
| Bandenprofiel voor (links)   | mm / (rechts) mm                                                               | Remvloeistof  | <input type="checkbox"/> Vervast <input checked="" type="checkbox"/> Gecontroleerd                               |
| Bandenprofiel achter (links) | mm / (rechts) mm                                                               | Motorolie     | <input checked="" type="checkbox"/> Vervast <input type="checkbox"/> Gecontroleerd <input type="checkbox"/> Snel |
|                              |                                                                                | Longlife      | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee                                              |
|                              |                                                                                | Aircoservice  | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee                                              |

Overige werkzaamheden

Volgende onderhoud

Bij kilometerstand 171400 of voor (datum) 4-25

Volgende APK (datum)

Opmerking

Stempel autobedrijf:

**GARAGE ROUVEEN**  
 0622 46 46 33 GARAGEROUVEEN.NL  
 Oude Rijksweg 344, 7054 DT ROUVEEN  
 EDINBURSAUTO'S

**BOVAG**

ZD0488 01/16

**TotalEnergies**

Oil: OW 20

Mileage: 1200 380

Date: 2026 05 12

Oil Filter Change: ☒


Next Oil Change

Mileage: 1210 380

Date: 2027 05 12

Service Technician Signature: LONGO

baltics.totalenergies.com

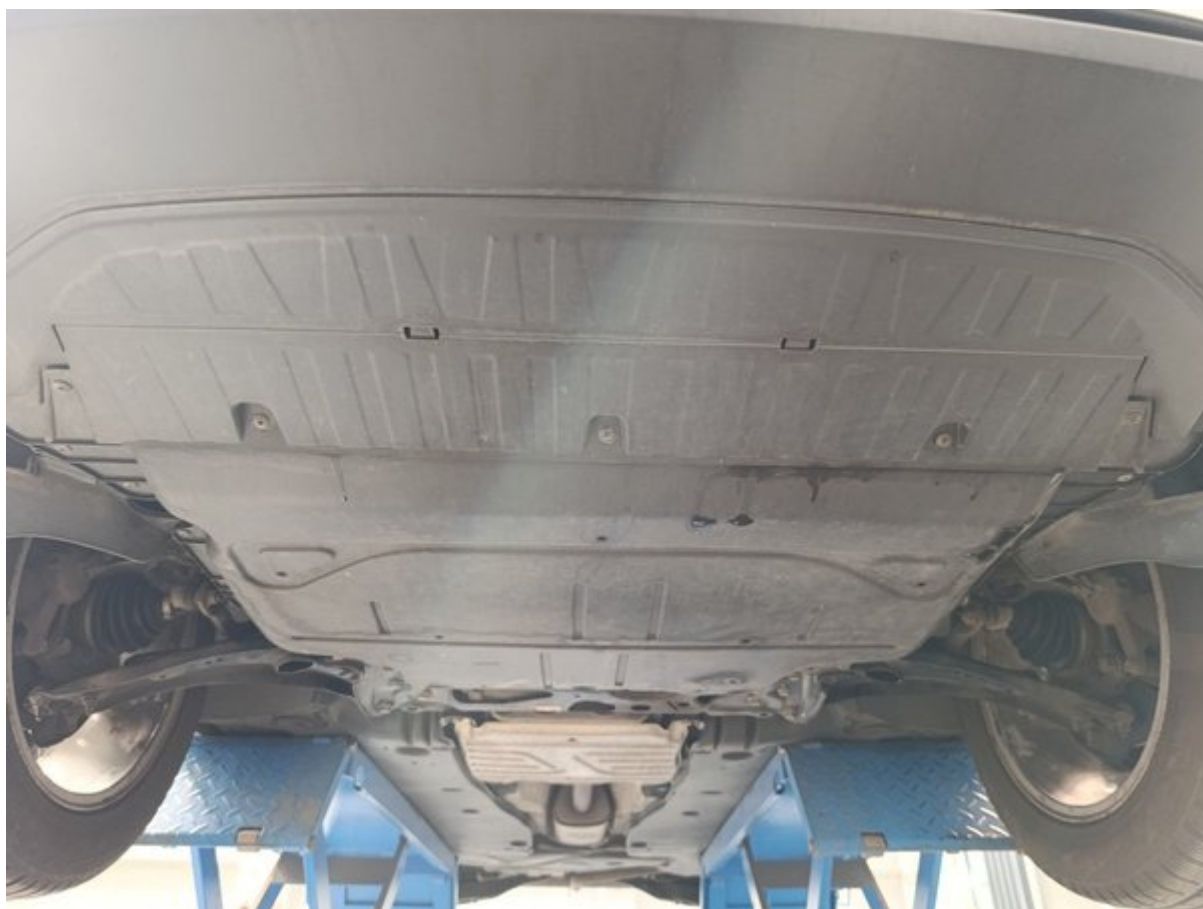

# Longo 150 punktu pārbaudes saraksts

Katrs transportlīdzeklis tiek rūpīgi pārbaudīts pēc Longo 150 punktu saraksta, lai novērtētu salona, virsbūves un tehnisko stāvokli. At aprikojuma var tikt veikti papildu pārbaudes vai izlaisti atsevišķi punkti.



## Transportlīdzekļa identitāte un vēsture

|                                                 |                                          |                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pārbaudīts VIN numurs                           | Apstiprināts reģistrācijas numurs        | Pārbaudīts nobraukums                        |
| Apstiprināts ražošanas gads                     | Apstiprināts pirmās reģistrācijas datums | Pārbaudīta apkopes vēsture                   |
| Reģistrēts pēdējās apkopes datums un nobraukums | Reģistrēts nākamās apkopes datums        | Pārbaudīts, vai nav bijuši avārijas bojājumi |
| Pārbaudīts ražotāja atsaucuma statuss           | Pārbaudīti transportlīdzekļa dokumenti   | Pārbaudīts atslēgu skaits                    |

## Ārpuses stāvoklis

|                                                  |                                    |                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Pārbaudīts priekšējais bamperis                  | Pārbaudīts aizmugurējais bamperis  | Pārbaudīts motora pārsegs           |
| Pārbaudīts jumts                                 | Pārbaudīta automašīnas kreisā puse | Pārbaudīta automašīnas labā puse    |
| Pārbaudītas visas durvis                         | Pārbaudīts bagāžas nodalījums      | Pārbaudīts degvielas vāciņš         |
| Pārbaudīta piekabes āķa tehniskā kārtība (ja ir) | Pārbaudīta numura zīmes kārtība    | Pārbaudīts virsbūves krāsojums      |
| Pārbaudīts, vai nav rūsas                        | Pārbaudītas virsbūves spraugas     | Pārbaudīts priekšējais stikls       |
| Pārbaudīts aizmugurējais stikls                  | Pārbaudīti sānu logi               | Pārbaudīts lūka vai panorāmas jumts |

## Salona stāvoklis

|                                          |                                                  |                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pārbaudīts vadītāja sēdekļi              | Pārbaudīti priekšējie pasažieru sēdekļi          | Pārbaudīti aizmugurējie sēdekļi                 |
| Pārbaudīti sēdekļu regulēšanas mehānismi | Pārbaudīta sēdekļu apsilde / ventilācija (ja ir) | Pārbaudītas drošības jostas                     |
| Pārbaudīti paklāji                       | Pārbaudīti grīdas paklāji                        | Pārbaudīts griestu apšuvums                     |
| Pārbaudītas salona apdares               | Pārbaudīts paneļa stāvoklis                      | Pārbaudītas durvju apdares                      |
| Pārbaudīts roku balsts                   | Pārbaudīta aizmugurējā plaukts                   | Pārbaudīts bagāžas nodalījums                   |
| Pārbaudīti bagāžas paklāji               | Pārbaudīts bagāžas apgaismojums                  | Pārbaudīta rezerves riepa vai remonta komplekts |

## Lukturi, spoguļi un stikli

|                                          |                                 |                                |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Pārbaudīti priekšējie lukturi            | Pārbaudītas tālās gaismas       | Pārbaudīti miglas lukturi      |
| Pārbaudītas dienas gaitas gaismas        | Pārbaudīti aizmugurējie lukturi | Pārbaudītas bremžu gaismas     |
| Pārbaudītas atpakaļgaitas gaismas        | Pārbaudīti pagriezienu signāli  | Pārbaudīts numura apgaismojums |
| Pārbaudīti sānu atstarotāji              | Pārbaudīts salona apgaismojums  | Pārbaudīti paneļa brīdinājumi  |
| Pārbaudīti saulesargi                    | Pārbaudīts salona spogulis      | Pārbaudīti ārējie spoguļi      |
| Pārbaudīta elektriskā spoguļu regulācija |                                 |                                |

## Komforts un elektronika

|                                                     |                                                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pārbaudīta kondicionēšanas sistēma                  | Pārbaudīta apsildes sistēma                                             | Pārbaudīta ventilācija           |
| Pārbaudīta logu apsilde (priekšējais/aizmugurējais) | Pārbaudīti elektriskie logi                                             | Pārbaudīta centrālā atslēga      |
| Pārbaudīta tālvadības atslēga                       | Pārbaudīta bērnu drošības slēdzene                                      | Pārbaudīts multimediju ekrāns    |
| Pārbaudīts radio                                    | Pārbaudīta navigācija (ja ir)                                           | Pārbaudīts Bluetooth savienojums |
| Pārbaudītas USB/12V pieslēgvietas                   | Pārbaudīti parkošanās sensori                                           | Pārbaudīta atpakaļskata kamera   |
| Pārbaudītas parkošanās palīgsistēmas                | Pārbaudīts krūza kontroles darbs                                        | Pārbaudīti stūres pogas          |
| Pārbaudīts skaņas signāls                           | Pārbaudītas vadītāja palīgsistēmas (piemēram, joslas uzturēšana, ja ir) |                                  |

## Drošības aprīkojums

|                                  |                                             |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pārbaudītas gaisa spilveni       | Pārbaudīts pasažiera gaisa spilvena slēdzis | Pārbaudīts ABS brīdinājums                               |
| Pārbaudīta stabilitātes kontrole | Pārbaudīta riepu spiediena uzraudzība       | Pārbaudīta uguns dzešanā aparāta / aptieciņas pieejamība |

## Dzinēja nodalījums un šķidrums

|                                        |                                                   |                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dzinējs iedarbojas normāli             | Dzinējs strādā vienmērīgi                         | Pārbaudīts, vai nav neparastu trokšņu               |
| Pārbaudīti dzinēja stiprinājumi        | Pārbaudītas palīgdziedziņas siksnas               | Pārbaudīta sadales sikсна / ķēde                    |
| Pārbaudīts akumulators                 | Pārbaudīta akumulatora uzlāde                     | Pārbaudīts ģenerators                               |
| Pārbaudīts, vai nav šķidrumu noplūdes  | Pārbaudīts eļļas līmenis                          | Pārbaudīta eļļas kvalitāte                          |
| Pārbaudīts dzesēšanas šķidruma līmenis | Pārbaudīta dzesēšanas šķidruma kvalitāte          | Pārbaudīts bremžu šķidruma līmenis                  |
| Pārbaudīta bremžu šķidruma kvalitāte   | Pārbaudīts stūres pastiprinātāja šķidruma līmenis | Pārbaudīta stūres pastiprinātāja šķidruma kvalitāte |
| Papildīts logu mazgāšanas šķidrums     | Pārbaudīta degvielas sistēma (vai nav noplūdes)   |                                                     |

## Bremžu sistēma

|                                    |                                      |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Pārbaudīti priekšējie bremžu diski | Pārbaudīti aizmugurējie bremžu diski | Pārbaudīti bremžu kluči |
| Pārbaudītas bremžu šļūtenes        | Pārbaudītas bremžu līnijas           | Pārbaudīta rokas bremze |
| Pārbaudīta bremžu pedāļa reakcija  | Apstiprināta ABS darbība             |                         |

## Stūre un piekare

|                                  |                              |                                          |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Pārbaudīta stūres ģeometrija     | Pārbaudīta stūres reakcija   | Apstiprināts, ka stūrei nav brīvkustības |
| Pārbaudīts stūres pastiprinātājs | Pārbaudīta priekšējā piekare | Pārbaudīta aizmugurējā piekare           |
| Pārbaudīti amortizatori          | Pārbaudītas atsperes         | Pārbaudītas lodbalsti                    |
| Pārbaudīti riteņu gultņi         |                              |                                          |

## Riteņi un riepas

|                                             |                                               |                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Izmērīts priekšējo riepu protektora dziļums | Izmērīts aizmugurējo riepu protektora dziļums | Pārbaudīts riepu nodilums  |
| Pārbaudītas riepu sānu malas                | Pārbaudīts riepu spiediens                    | Pārbaudīta rezerves riepa  |
| Pārbaudīti vieglmetāla diski                | Pārbaudītas riteņu skrūves                    | Pārbaudīta drošības skrūve |
| Pārbaudīts papildu riepu komplekts (ja ir)  |                                               |                            |

## Izplūdes un degvielas sistēma

|                                 |                                      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pārbaudīta izplūdes sistēma     | Pārbaudīts, vai nav noplūdes izplūdē | Pārbaudīts katalizators        |
| Pārbaudīts kvēpu filtrs (ja ir) | Pārbaudīts degvielas bāka            | Pārbaudītas degvielas caurules |
| Pārbaudīts degvielas vāciņš     |                                      |                                |

## Testa brauciens un darbība

|                                       |                                               |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Apstiprināta vienmērīga paātrināšanās | Apstiprināta vienmērīga pārnēsumu pārslēgšana | Pārbaudīta sajūga darbība |
| Pārbaudīta bremzēšanas kvalitāte      | Apstiprināta stabila braukšana                |                           |